

项目 2

江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程 建设项目竣工环境保护 验收调查报告表

建设单位： 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司

调查单位： 江苏省苏核辐射科技有限责任公司

编制日期：二〇二一年四月

目 录

表 1 建设项目总体情况 1

表 2 调查（监测）范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 3

表 3 验收执行标准 6

表 4 建设项目概况 7

表 5 环境影响评价回顾 9

表 6 环境保护设施、环境保护措施落实情况 12

表 7 电磁环境、声环境监测 15

表 8 环境影响调查 17

表 9 环境管理及监测计划 24

表 10 竣工环保验收调查结论与建议 26

表 1 建设项目总体情况

建设项目名称	江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程				
建设单位	国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司				
法人代表/授权代表	阎怀东		联系人	冯华林	
通讯地址	盐城市亭湖区解放南路 189 号				
联系电话	0515-68186328	传真	/	邮政编码	224000
建设地点	盐城市东台市				
项目建设性质	新建√改扩建□技改□	行业类别	电力供应，D4420		
环境影响报告表名称	江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程环境影响报告表				
环境影响评价单位	江苏辐环环境科技有限公司				
初步设计单位	上海置信电力建设有限公司				
环境影响评价审批部门	盐城市环境保护局	文号	盐环辐（表）审[2017]14号	时间	2017.5.9
建设项目核准部门	江苏省发展和改革委员会	文号	苏发改能源发[2017]819 号	时间	2017.7.11
初步设计审批部门	国网江苏省电力有限公司	文号	苏电建[2018]1077 号	时间	2018.12.7
环境保护设施设计单位	上海置信电力建设有限公司				
环境保护设施施工单位	张家港市鹿苑建筑工程有限公司				
环境保护设施监测单位	江苏省苏核辐射科技有限责任公司				
投资总概算（万元）	9683	环保投资（万元）	29	环保投资占总投资比例	0.30%
实际总投资（万元）	9576	环保投资（万元）	30	环保投资占总投资比例	0.31%

江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程竣工环境保护验收调查报告表

环评阶段项目建设内容	<p>1、110kV 泰东变：户内型，本期新建 2 台主变，容量为 $2 \times 50\text{MVA}$，新增占地 2840m^2。</p> <p>2、配套 110kV 线路：2 回，线路路径全长约 4.5km，其中</p> <p>（1）建设 110kV 泰东变 T 接衡绰变至仙湖变线路，1 回，路径全长约 0.3km，其中：①同塔双回架设段路径长约 0.2km（1 回备用），②单回电缆段路径长约 0.1km；</p> <p>（2）建设 110kV 泰东变 T 接台南变至时堰变线路，1 回，路径全长约 4.2km，其中：①同塔双回架设段路径长约 4.0km（1 回备用），②单回电缆段路径长约 0.2km；</p> <p>3、建设 110kV 时堰变 T 接衡绰至仙湖变线路改接至衡绰变线路：2 回，线路路径全长约 9.3km，其中：①同塔双回架设段长约 4.4km，②利用双回设计单回架设线路补挂导线段长约 4.9km。</p> <p>4、拆除原 110kV 台时线#29 至#39 塔，拆除段线路长度约 3.2km，拆除杆塔共 11 基。</p>	项目开工日期	2019.5
项目实际建设内容	<p>1、110kV 泰东变：户内型，本期新建 2 台主变，容量为 $2 \times 50\text{MVA}$（#1、#2），新增占地 2840m^2，站内绿化面积 650m^2。</p> <p>2、配套 110kV 线路：2 回，线路路径全长 4.45km，其中</p> <p>（1）建设 110kV 泰东变 T 接衡绰变至仙湖变线路，1 回，路径全长 0.35km，其中：①双回设计单回挂线段路径长 0.3km，②单回电缆段路径长 0.05km；</p> <p>（2）建设 110kV 泰东变 T 接台南变至时堰变线路，1 回，路径全长 4.1km，其中：①同塔双回架设段路径长 4.0km（1 回备用），②单回电缆段路径长 0.1km；</p> <p>3、建设 110kV 时堰变 T 接衡绰至仙湖变线路改接至衡绰变线路：2 回，线路路径全长 9.1km，其中：①同塔双回架设段长 3.4km，②单回架设段长 0.8km，③利用现有双回设计单回架设线路补挂导线段长 4.9km。</p> <p>4、拆除原 110kV 台时线#29 至#39 塔，拆除段线路长度 3.2km，拆除杆塔共 11 基。</p> <p>导线采用 $1 \times \text{JL3/G1A-400/35}$ 高导电率钢芯铝绞线。</p>	环保设施投入调试日期	2020.12
项目建设过程简述	<p>本工程变电站土建于 2019 年 5 月 31 日开工，线路工程于 2019 年 7 月 13 日正式开工，2020 年 9 月 4 日土建交付安装；工程电气安装于 2020 年 10 月 8 日开工，2020 年 11 月 8 日完成。工程于 2020 年 12 月 10 日启动投运。</p>		

表 2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查范围	验收调查范围与环评影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。	
	表 2-1 调查范围	
	调查对象	调查内容
	变电站	调查（监测）范围
		电磁环境
		110kV 变电站：站界外 30m 范围内区域
	架空线路	声环境
		站界外 100m 范围内区域
		生态环境
	架空线路	站场围墙外 500m 范围内区域
		电磁环境
		110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域
		声环境
		110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域
环境监测因子	电缆线路	生态环境
		边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 （未进入生态敏感区线路段）
		边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 （进入生态敏感区线路段）
	电缆线路	电磁环境
		电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域
		边导线地面投影外两侧各 300m 范围内区域 （未进入生态敏感区线路段）
	电缆线路	生态环境
		边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 （进入生态敏感区线路段）
		边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 （进入生态敏感区线路段）
	电缆线路	电磁环境
		电缆管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域
		边导线地面投影外两侧各 300m 范围内区域 （未进入生态敏感区线路段）
	电缆线路	生态环境
		边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 （进入生态敏感区线路段）
		边导线地面投影外两侧各 1000m 范围内区域 （进入生态敏感区线路段）

环境
敏感
目标

电磁环境保护目标为变电站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为变电站和线路调查范围内的医院、学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。

经踏勘，本工程 110kV 变电站调查范围内无敏感目标；配套 110kV 线路调查范围内有 16 处敏感目标。

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入泰东河（东台市）清水通道维护区。

**调查
重点**

- 1、工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内容；
- 2、核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况；
- 3、环境保护目标基本情况及变更情况；
- 4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；
- 5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性；
- 6、环境质量和环境监测因子达标情况；
- 7、工程环境保护投资落实情况。

表 3 验收执行标准

电磁环境标准	工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。 架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。				
声环境标准	本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。				
	表 3-1 本工程噪声验收执行标准				
	序号	工程名称		声环境质量标准	厂界环境噪声排放标准
	1	江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程	110kV 泰东变	2 类	2 类
			配套 110kV 输电线路	1、2、4a 类	/
	表 3-2 声环境验收执行标准				
	标准名称、标准号		标准 分级	控制限值（dB(A)）	
				昼间	夜间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）		2 类	60	50
	《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）		1 类	55	45
2 类			60	50	
4a 类			70	55	
其他标准和要求	环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。				

表 4 建设项目概况

项目建设地点	本工程位于盐城市东台市。
主要建设内容及规模 <p>1、110kV 泰东变：户内型，本期新建 2 台主变，容量为 $2 \times 50\text{MVA}$（#1、#2）。</p> <p>2、配套 110kV 线路：2 回，线路路径全长 4.45km，其中</p> <p>（1）建设 110kV 泰东变 T 接衡绰变至仙湖变线路，1 回，路径全长 0.35km，其中：①双回设计单回挂线段路径长 0.3km，②单回电缆段路径长 0.05km，调度名称 110kV 衡仙 9K3 线；</p> <p>（2）建设 110kV 泰东变 T 接台南变至时堰变线路，1 回，路径全长 4.1km，其中：①同塔双回架设段路径长 4.0km（1 回备用），②单回电缆段路径长 0.1km，调度名称为 110kV 台时 911 线；</p> <p>3、建设 110kV 时堰变 T 接衡绰至仙湖变线路改接至衡绰变线路：2 回，线路路径全长 9.1km，其中：①同塔双回架设段长 3.4km，②单回架设段长 0.8km，③利用现有双回设计单回架设线路补挂导线段长 4.9km，调度名称为 110kV 衡南 7K3/衡时 9K4 线。</p> <p>4、拆除原 110kV 台时线#29 至#39 塔，拆除段线路长度 3.2km，拆除杆塔共 11 基。</p> <p>导线采用 $1 \times \text{JL3/G1A-400/35}$ 高导电率钢芯铝绞线。</p>	
建设项目占地及总平面布置、输电线路路径 <p>● 工程占地：</p> <p>110kV 泰东变电站新增占地 2840m^2，站内绿化面积 650m^2。</p> <p>● 总平面布置：</p> <p>110kV 变电站为户内型布置，主变室位于变电站综合楼一层北部，110kV 配电装置室位于综合楼一层西部。</p> <p>● 输电线路路径：</p> <p>（1）110kV 泰东变 T 接衡绰变至仙湖变线路：</p> <p>线路自 110kV 泰东变向西单回电缆出线，至电缆终端塔改架空向西北方向走线，直至与衡绰～仙湖 110kV 线路预留 T 接塔搭接。</p> <p>（2）110kV 泰东变 T 接台南变至时堰变线路：</p> <p>线路自 110kV 泰东变电缆出线至 J1 处，改架空向东走线至路东侧 J2 处，转向南沿路走线，至 J4 转向东跨 610 省道，至 J5 转向南，跨过安时河，至 J6（原 110kV 台时线#28 塔附近），T 接至 110kV 台南至时堰线路。</p> <p>（3）110kV 时堰变 T 接衡绰至仙湖变线路改接至衡绰变线路：</p>	

<p>线路起始于 110kV 时堰变，架空出线至站外终端塔处，与台南至时堰线路同塔架设，往南走线而后转向东走线，至 J7A 后北侧一回向东继续走线，与台时线接上，南侧一回，转向南走线，利用现有预留线路单侧挂线至 220kV 衡绰变。</p>
<p>建设项目环境保护投资</p> <p>本工程投资总概算 9683 万元，其中环保投资约为 29 万元，环保投资比例 0.30%；实际总投资 9576 万元，实际环保投资 30 万元，实际环保投资比例 0.31%。</p>
<p>建设项目变动情况及变动原因</p> <p>1、工程建设内容变化情况</p> <p>本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。</p> <p>2、敏感目标变化情况</p> <p>本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84 号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。</p>
<p>项目分期验收情况</p> <p>本次验收的江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程一次建成，不存在分期验收情况。</p>

表 5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论

1、生态环境：

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对变电站周围、施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围生态环境影响较小。

2、电磁环境

经类比监测和预测分析表明，变电站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 的控制限值要求。架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下：

表 5-1 本工程环评阶段时不同情况下净空距离要求 单位：m

序号	工程名称	敏感目标类型	排列方式			
			导线型号 1×JL3/G1A-400/35 同塔双回同相序	导线型号 1×JL3/G1A-400/35 同塔双回逆相序	导线型号 2×JL3/G1A- 300/25 同塔双回同相序	导线型号 2×JL3/G1A- 300/25 同塔双回逆相序
1	江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程	与有人员活动区域或楼层的最小垂直距离	5	5	7	5

3、声环境

变电站选用符合设计要求的主变，户内型变电站采用了吸声材料、隔声门等措施降噪。运行后厂界排放噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；线路及变电站周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。

4、水环境

施工期对水环境影响较小。营运期本工程变电站无人值班，变电站产生的生活污水排放量很小，产生少量的生活污水经地埋式污水处理装置处理后，定期清理，不外排，未对变电站周围的水环境造成影响。

5、固体废物

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环境造成固废污染。变电站日常巡视及检修等工作产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对外环境造成影响。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理，不外排。

6、环境风险

变电站内建有事故油池或事故油坑，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油池或事故油坑统一收集，由有资质的单位回收处理，不外排。

环境影响评价文件批复意见

(1) 在工程建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放和环境安全。

(2) 严格按照环保要求及设计规范进行建设，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场限值满足报告表提出的 4kV/m、0.1mT 的要求。

(3) 项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。

(4) 优化站区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，降低噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达到相应环境功能区的要求。

(5) 线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地高度等措施。当线路运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于 4kV/m 或磁感应强度大于 0.1mT 时，必须拆迁建筑物。

(6) 加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。

(7) 变电站内生活污水应排入化粪池处理后接入市政污水管网，不外排，生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排。站内废旧蓄电池和事故油应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。

(8) 做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。

(9) 项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目环境保护设施试运行时，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收，项目建设期间的现场监督管理由东台市环保局负责，市核与辐射安全和固体废物监管中心负责不定期抽查。

(10) 本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

表 6 环境保护设施、环境保护措施落实情况

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施	环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因
前期	生态影响	<p>(1) 线路尽可能减少新增土地占用面积，并注意生态环境的保护。</p> <p>(2) 工程建设后应符合项目所涉区域的总体规划。</p>	<p>已落实：</p> <p>(1) 已优化设计，线路多为同塔多回架设，部分线路为电缆敷设，减少了土地占用。</p> <p>(2) 项目已取得相关规划部门同意。</p>
	污染影响	<p>(1) 变电站的电气设备布局合理，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。</p> <p>(2) 优化导线相间距离以及导线布置方式，降低输电线路电磁环境影响。</p> <p>(3) 线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地高度等措施。</p> <p>(4) 变电站应采用低噪声设备，同时优化站区布置并采取必要的消声降噪措施，降低噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达到相应环境功能区的要求。</p> <p>(5) 站内生活污水应排入化粪池并定期清理，若具备接管条件应排入市政污水管网，不得外排。</p> <p>(6) 站内须设有事故油池或事故油坑。。</p>	<p>已落实：</p> <p>(1) 变电站的电气设备布局合理，带电设备均安装了接地装置。</p> <p>(2) 优化了导线相间距离及导线布置方式，降低了输电线路电磁环境影响。</p> <p>(3) 优化了线路路径，尽可能避开了居民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报告提出的要求。</p> <p>(4) 变电站选用了符合设计要求的主变，户内型变电站采用了隔声门、吸声材料等措施降噪。</p> <p>(5) 变电站建有化粪池，产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。</p> <p>(6) 变电站内均设置了事故油坑。</p>

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施	环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因
施工期	生态影响	<p>(1) 加强文明施工，采取土工膜覆盖等措施。材料运输过程中，应充分利用现有公路。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。施工结束后及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复地表植被，尽量保持原有生态原貌，站区、塔基等占用的土地进行固化处理或绿化。</p> <p>(2) 加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏。</p> <p>(3) 建设单位应加强施工管理，落实相关环保措施，禁止在生态空间管控区域内倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，并尽量采取无害化方式穿（跨）越。</p>	<p>已落实：</p> <p>(1) 加强了文明施工，松散土及时进行了清运，并建设了挡土护体措施。材料运输充分利用了现有公路。施工组织合理，减少了临时施工用地。塔基开挖时，进行了表土剥离，将表土和熟化土分开堆放。施工结束后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢复。站区周围土地已恢复原有用途，线路塔基植被恢复良好。</p> <p>(2) 已加强施工期环境保护，落实了各项环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。施工完成后对变电站周围、施工现场及塔基周围进行了植被恢复。</p> <p>(3) 建设单位已加强施工管理，落实了相关环保措施，未在生态空间管控区域内倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等。</p>
	污染影响	<p>(1) 运输散体材料时密闭，施工现场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。</p> <p>(2) 施工期所产生的污水主要为生产废水和生活污水，由施工单位进行统一收集，定期清理。</p> <p>(3) 施工期产生的生活垃圾、旧导线等固体废物按报告表提出的方式处置。</p> <p>(4) 选用低噪声施工设备，错开高噪声设备使用时间，夜间不施工。</p> <p>(5) 严格按照环保要求和设计规范进行建设。</p> <p>(6) 加强施工期环境保护，落实各项环保措施，防止发生噪声、扬尘等扰民现象，降低施工对周边环境的影响。</p>	<p>已落实：</p> <p>(1) 运输散体材料时密闭，施工现场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。</p> <p>(2) 施工场地设置了简易施工废水处理池。变电站临时场地及施工营地的生活污水排入化粪池，及时清理，不外排。线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。</p> <p>(3) 建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。拆迁迹地土地已平整，无建筑垃圾遗留。</p> <p>(4) 已选用低噪声机械设备，定期维护保养；未在夜间施工。</p> <p>(5) 已严格按照环保要求及设计规范建设。</p> <p>(6) 工程在施工期落实了各项环保措施，未发生噪声和扬尘等扰民现象。</p>

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施	环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因
环境保护设施调试期	生态影响	<p>(1) 加强和塔基下植被恢复，以改善运行环境。</p> <p>(2) 项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。</p>	<p>已落实：</p> <p>(1) 已按要求对线路塔基及电缆管廊周围进行植被恢复。</p> <p>(2) 生态保护、水土流失防治措施已落实并与主体工程同时投入使用。</p>
	污染影响	<p>(1) 变电站日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水排入化粪池，定期清理，不外排。</p> <p>(2) 变电站日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理，不外排。</p> <p>(3) 变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。</p> <p>(4) 线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标，当线路运行造成有人居住、工作或学习的建筑物处的工频电场大于4000V/m或磁感应强度大于100μT时，必须拆迁建筑物。</p> <p>(5) 在工程运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。</p> <p>(6) 项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环境保护设施试运行，建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。</p> <p>(7) 本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。</p>	<p>已落实：</p> <p>(1) 变电站建有化粪池，产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。</p> <p>(2) 变电站日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本工程未产生废变压器油。废旧蓄电池由盐城供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理，目前本工程未产生废旧蓄电池。</p> <p>(3) 工程自环境保护设施调试以来，未发生过变压器漏油事故。变电站设置有事故油坑，事故时排出的事故油经事故油坑统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。</p> <p>(4) 已优化线路路径，线路跨越环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报告提出的要求。监测结果表明，敏感目标点处的工频电场、工频磁场满足相应的标准限值要求。</p> <p>(5) 已落实《报告表》所提出的环保措施，监测结果表明各项污染物达标排放。</p> <p>(6) 本工程执行了“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本工程目前正在按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展竣工环境保护验收工作。</p> <p>(7) 本工程自批复下达之日起五年内开工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施未发生重大变动。</p>

表 7 电磁环境、声环境监测

电 磁 环 境 监 测	监测因子及监测频次 1、监测因子：工频电场强度、工频磁感应强度 2、监测频次：监测 1 次
	监测方法及监测布点 按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电》（HJ705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对变电站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。
	监测结果分析 <p>监测结果表明，110kV 泰东变电站厂界周围各测点处工频电场强度为 1.3V/m~12.9V/m，工频磁感应强度为 0.022μT~0.026μT。</p> <p>本工程 110kV 线路周围敏感目标测点处工频电场强度为 0.6V/m~587.3V/m，工频磁感应强度为 0.023μT~0.442μT；110kV 架空线路监测断面测点处工频电场强度为 2.6V/m~425.4V/m，工频磁感应强度为 0.026μT~0.460μT。</p> <p>监测结果表明，本工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 的控制限值要求。</p> <p>架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。</p> <p>断面监测结果表明，随着测点距变电站或线路距离的增大，测点处工频电场、工频磁场影响总体呈递减趋势。</p>

声 环 境 监 测	<p>监测因子及监测频次</p> <p>1、监测因子：连续等效 A 声级。</p> <p>2、监测频次：昼、夜间各监测一次</p>
	<p>监测方法及监测布点</p> <p>《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）</p> <p>《声环境质量标准》（GB3096-2008）</p>
	<p>监测结果分析</p> <p>监测结果表明：</p> <p>110kV 泰东变电站厂界各测点处昼间噪声为 47dB(A)~50dB(A)、夜间噪声为 42dB(A)~46dB(A)，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。</p> <p>110kV 架空线路沿线测点处昼间噪声为 48dB(A)，夜间噪声为 43dB(A)。架空线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。</p>

表 8 环境影响调查

施 工 期	生态 影响	生态保护目标调查				
		根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。				
		对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程不在江苏省国家级生态保护红线范围内。				
		对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入泰东河（东台市）清水通道维护区，生态红线区范围及管控措施详见表 8-1。				
		表 8-1 本批工程中进入的生态空间管控区域管控措施一览表				

序号	生态红线区名称	主导生态功能	生态空间管控区域	生态空间管控区域管控措施	与生态空间管控区域位置关系
1	泰东河（东台市）清水通道维护区	水源水质保护	溱东青浦沿泰东河下游经通榆河接口段沿河两岸纵深 1000 米范围。	严格执行《南水北调工程供用水管理条例》《江苏省河道管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》和《江苏省通榆河水污染防治条例》等有关规定。	①110kV 泰东变位于泰东河（东台市）清水通道维护区内生态空间管控区域内； ②110kV 台时 911 线#29-11~#29-14 杆塔穿越泰东河（东台市）清水通道维护区内生态空间管控区，穿越线路路径长约 820m； ③110kV 衡仙 9K3 线#72-1~#72（原有线路杆塔）位于泰东河（东台市）清水通道维护区内生态空间管控区，穿越线路路径长约 350m。

江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程对周围生态环境的影响主要在施工期，为减少影响，建设单位采取了严格的生态影响减缓措施，具体见表 8-2。					
---	--	--	--	--	--

表 8-2 本工程施工阶段主要环境影响减缓措施汇总表

序号	环境问题	减缓措施
1	水环境	(1) 施工期避开了雨季, 减少了雨季水力侵蚀; (2) 施工工序安排科学、合理, 土建施工一次到位, 避免了重复开挖; (3) 施工场地设置了施工围栏、设立统一弃渣点等, 并对作业面进行了定期洒水, 防止扬尘、固废破坏周围水环境。 (4) 采用了土工布对开挖土方及砂石料等施工材料进行覆盖, 避免了水蚀和风蚀的发生; (5) 施工结束后及时清理了施工废弃物, 集中外运妥善处置, 并进行了植被恢复。
2	大气环境	(1) 工程开挖时, 对作业面和土堆进行喷水抑尘, 减少了扬尘的产生; (2) 工程开挖的泥土和建筑垃圾及时清运, 避免了长期堆放表面干燥而起尘。
3	生态环境	(1) 施工过程中避开了雨季作业, 采取边挖、边运、边填、边压实作业方式; (2) 浇注好塔基后周边土体及时采取了回填压实、砌筑挡土护体等措施; (3) 施工过程中降低了基面开挖、减少地表扰动, 部分塔基区采用了修筑排水沟等水土保持措施; (4) 施工结束后, 及时对变电站及线路塔基周围的土地进行了平整和绿化, 未对周围的生态环境造成破坏。
4	固体废物	(1) 施工结束后及时清理施工废弃物, 集中外运妥善处置, 并进行植被恢复; (2) 建筑垃圾由渣土公司清运, 施工生活垃圾由环卫部门清运。

通过现场调查, 查阅相关资料, 对本工程进入生态红线区的生态环境影响进行了详细调查: ①110kV 泰东变位于泰东河(东台市)清水通道维护区内生态空间管控区域内; ②110kV 台时 911 线#29-11~#29-14 杆塔穿越泰东河(东台市)清水通道维护区内生态空间管控区, 穿越线路路径长约 820m; ③110kV 衡仙 9K3 线#72-1~#72(原有线路杆塔)位于泰东河(东台市)清水通道维护区内生态空间管控区, 穿越线路路径长约 350m。

本工程施工期未在生态空间管控区域范围内设置施工营地、材料堆场和弃土弃渣点, 施工时产生的废水、泥浆等污染物未排入保护区内, 未对周围环境造成破坏; 施工结束后及时清理了施工废弃物, 集中外运妥善处置, 变电站及线路塔基周围的土地已进行平整和绿化, 对周围的生态环境影响较小。工程结束后通过变电站及线路塔基等占用的土地固化处理或绿化, 临时占用的场地恢复耕作或水土保持功能, 工程运行过程中无废水、废气和废渣产生, 未影响生态空间管控区域的主导生态功能, 对周围生态环境影响较小。

本工程中拆除的铁塔、导线等作为废旧物资由盐城供电分公司统一回收利用, 拆除塔基周围的土地及时进行平整和绿化, 减少对周围生态环境影响。本批工程塔基恢复示例见图 8-1。



图 8-1 110kV 泰东变配套线路拆除塔基恢复示例

建设单位通过采取严格的生态影响减缓措施，将项目对周围生态环境影响降低到了较小程度，满足《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）中对生态管控区的管控措施要求。本工程涉及生态管控区项目周围生态恢复照片见图 8-2。

110kV 泰东变电站周围生态恢复照片	110kV 衡仙 9K3 线#72-1 杆塔塔基位于泰东河（东台市）清水通道维护区内照片

图 8-2 本工程涉及生态红线区项目周围生态恢复照片

自然生态影响调查

根据现场调查，本工程变电站站址主要为农田、城市空地等地区，工程所在区域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物资源。

本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。

农业生态影响调查

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。

	<p>生态保护措施有效性分析</p> <p>调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环境影响较小。</p>
<p>污染影响</p>	<p>变电站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环境的影响较小。</p> <p>变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。</p> <p>施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。</p> <p>施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清理，对周围环境影响较小。</p>

环境保护设施调试期

生态影响

本工程中 110kV 变电站新增占地为预留建设用地，由于工程的建设，使得站址占用土地的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国家、地方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。电缆管廊上方均已进行平整和绿化，对当地植被及生态系统的影响较小。

通过现场调查确认，本工程施工建设及环境保护设施调试期很好地落实了生态恢复和水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失问题的现象。变电站及线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。本工程周围生态环境恢复情况及相关环保设施情况见图 8-3。

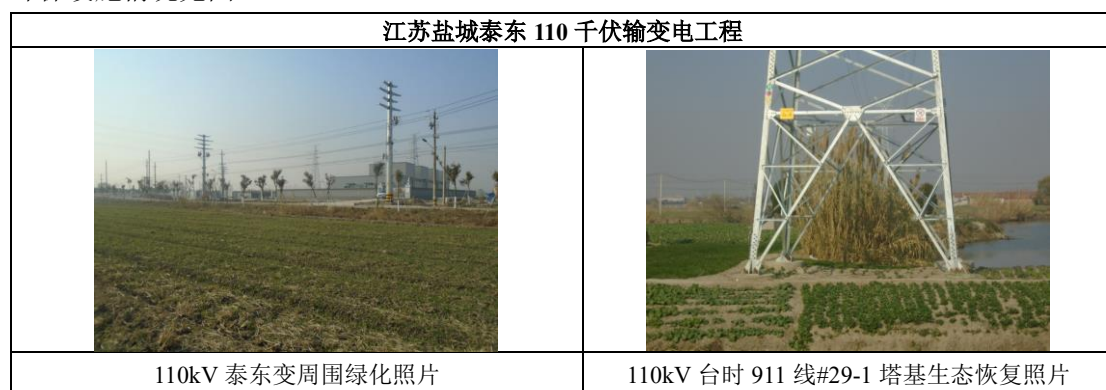


图 8-3 项目周围生态环境恢复情况

污染
影响

1、电磁环境调查：

本次验收的 110kV 泰东变电站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了静电感应。验收监测结果表明，变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应控制限值要求。

本次验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度，部分线路采用电缆敷设，减少了对周围电磁环境的影响。验收监测结果表明，输电线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场 100 μ T 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出的净空高度要求。

2、声环境影响调查

本次验收的 110kV 泰东变电站在设备选型时采用了符合设计要求的主变，并采用了吸声材料、隔声门等措施降噪。验收监测结果表明，本次验收的 110kV 泰东变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

3、水环境影响调查

本次验收的 110kV 泰东变电站属于无人值守变电站，变电站建有化粪池，产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。

4、固体废弃物影响调查

本次验收的 110kV 泰东变电站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及及电气设备检修过程中产生的废矿物油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本工程未产生废变压器油及废矿物油。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由盐城供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。拆除的铁塔、导线作为废旧物资由盐城供电公司统一回收利用。

5、突发环境事件防范及应急措施调查

输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。

国家电网公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，盐城供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期以来，未发生过环境风险事故。

本次验收的 110kV 泰东变电站内设有事故油坑。变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油坑统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。事故油池示例见图 8-4。事故油坑容量能够满足变压器事故排放油的收集。

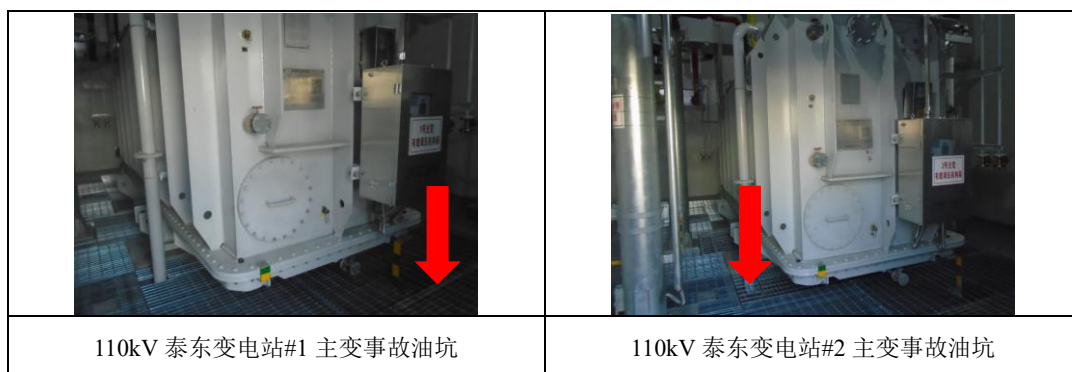


图 8-4 本次验收的变电站事故油坑示例

表 9 环境管理及监测计划

环境管理机构设置

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。

(1) 施工期

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。盐城供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，公司设立了环保管理机构，设有环保专职。

(2) 环境保护设施调试期

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；盐城供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油坑的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。

环境监测计划落实情况

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工环境保护验收监测一次，其后不定期进行监测。

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和噪声进行了环保竣工验收监测。

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。

表 9-1 运营期监测计划

序号	名称	内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设
		变电站厂界、线路及附近环境敏感目标
		监测项目
		工频电场、工频磁场
1	工频电场 工频磁场	监测方法
		《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
		监测频次和时间
		变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后有群众反映时进行监测。
2	噪声	点位布设
		变电站厂界、线路及附近环境敏感目标
		监测项目
		连续等效 A 声级
2	噪声	监测方法
		《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
		监测频次和时间
		变电站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后有群众反映时进行监测。 主要声源设备大修前后，应对变电站工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测。

环境保护档案管理情况

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。

环境管理状况分析

经过调查核实，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施。

（1）建设单位环境管理组织机构健全。

（2）环境管理制度完善。

（3）环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。

表 10 竣工环保验收调查结论与建议**调查结论**

根据对盐城供电公司江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程的环境现状监测以及对各工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。

1、工程基本情况

本次验收的输变电工程为江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程。建设内容具体为：

1、110kV 泰东变：户内型，本期新建 2 台主变，容量为 $2 \times 50\text{MVA}$ （#1、#2），新增占地 2840m²，站内绿化面积 650m²。

2、配套 110kV 线路：2 回，线路路径全长 4.45km，其中

（1）建设 110kV 泰东变 T 接衡绰变至仙湖变线路，1 回，路径全长 0.35km，其中：①双回设计单回挂线段路径长 0.3km，②单回电缆段路径长 0.05km；

（2）建设 110kV 泰东变 T 接台南变至时堰变线路，1 回，路径全长 4.1km，其中：①同塔双回架设段路径长 4.0km（1 回备用），②单回电缆段路径长 0.1km；

3、建设 110kV 时堰变 T 接衡绰至仙湖变线路改接至衡绰变线路：2 回，线路路径全长 9.1km，其中：①同塔双回架设段长 3.4km，②单回架设段长 0.8km，③利用现有双回设计单回架设线路补挂导线段长 4.9km。

4、拆除原 110kV 台时线#29 至#39 塔，拆除段线路长度 3.2km，拆除杆塔共 11 基。

导线采用 $1 \times \text{JL3/G1A-400/35}$ 高导电率钢芯铝绞线。

本项目总投资 9576 万元，其中环保投资 30 万元。

2、环境保护措施落实情况

本次验收的江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。

3、生态环境影响调查

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本工程验收调查范围不在江苏省国家级生态保护红线范围内。

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本工程进入泰东河（东台市）清水通道维护区。

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，变电站及线路周围的土地已恢复原貌，变电站、线路塔基及电缆管廊建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。

4、电磁环境影响调查

本次验收的江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程调试期间，变电站和输电线路周围、敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。

5、声环境影响调查

本次验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。本次验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

6、水环境影响调查

本次验收 110kV 泰东变电站属于无人值守变电站，变电站建有化粪池，产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。

7、固体废物环境影响调查

本次验收 110kV 泰东变电站内日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及电气设备检修过程中产生的废矿物油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本批验收工程未产生废变压器油及废矿物油。工程自调试期以来，未产生废旧蓄电池，当产生废旧蓄电池时由盐城供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理。拆除的铁塔、导线作为废旧物资由盐城供电公司统一回收利用。

8、突发环境事件防范及应急措施调查

盐城供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自环境保护设施调试期以来，未发生过重大的环境风险事故。

本次验收的 110kV 泰东变电站设有事故油坑，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油坑统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。

9、环境管理及监测计划落实情况调查

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

11、验收调查总结论

综上所述，盐城供电公司本次验收的输变电工程为江苏盐城泰东 110 千伏输变电工程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。

建议

加强变电站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。